

# 在线开放课程

孔和轴的极限与配合

公差带与配合的选用

主讲: 聂国权



- ✓ "极限与配合"标准的适用条件和应用 范围
- ✓ 配合制的选用
- ✓ 公差等级的选用
- ✓ 配合的选用原则和方法

# 1、"极限与配合"标准的适用条件和应用范围

- ▶ 标准的适用条件
  - ►标准温度为20°C;
  - ▶ 孔、轴材料的线膨胀系数相近;

$$X_{\perp f}(Y_{\perp f})=X_{\underline{k}\underline{n}}(Y_{\underline{k}\underline{n}})+D(\alpha_D\Delta t_D-\alpha_d\Delta t_d)$$

式中:  $X_{T(k)}(Y_{T(k)})$  —工作间隙(或工作过盈);

 $X_{\frac{1}{2}}(Y_{\frac{1}{2}})$  — 装配间隙(或装配过盈);

 $\alpha_D$ 和 $\alpha_d$ —孔和轴材料的线膨胀系数;

△tp和△td—孔和轴工作温度与标准温度之差;

**D**—配合零件的公称尺寸。

### 1、"极限与配合"标准的适用条件和应用范围



在线开放课程

### ▶标准的应用范围

- >大批量生产;
- ► 所有单一尺寸确定的轴和孔及其配合(包括圆柱和非圆柱);
- ▶配合的长径比: 一般取*l/d*≤1.5
  - **▶过盈配合:** 一般取*l/d*=1; 对于1</br> *l/d*≤1.5, |过盈|小一些;
  - ▶ 间隙和过渡配合: 一般取*l/d*=1.5; 对于 *l/d* >1.5, |间隙|大一些。


### 1、"极限与配合"标准的适用条件和应用范围



▶应考虑薄壁零件装配后的变形

- ▶为保证*Φ***40H7/g6**
- ➤应选用 **Φ**40H7/f6

或**4**0H7/fg6

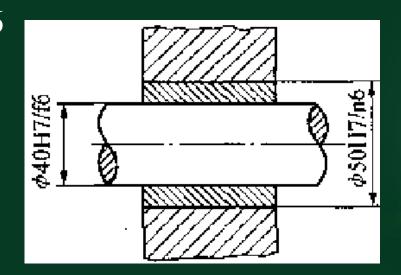



## 2、配合制的选用




- > 下列情况选用基轴制比较经济合理
  - 》农业、纺织和建筑机械中,采用IT9-IT11的冷拉钢材直接做轴,采用基轴 制可减少冷拉钢材的尺寸规格;
  - ➤ 在精密仪器、钟表、电子工业中,采用光轧成型的钢丝直接做轴,采用基轴制更经济(d<1 mm的精密轴比同等级的孔更难加工);

## 2、配合制的选用





在线开放课程

一同一公称尺寸的轴上装配多个零件而且配 合性质不同时(一轴多孔),采用基轴制。

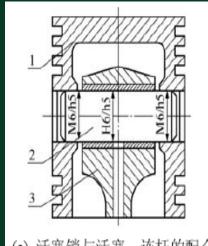

(a) 活塞销与活塞、连杆的配合

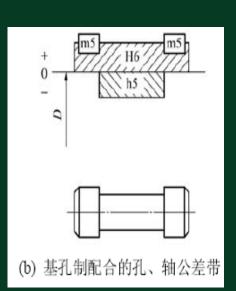

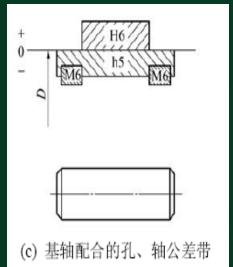


## 2、配合制的选用



在线开放课程

#### >特殊情况

- 》与标准件配合,应以标准件为基准件来选择配合制。例如,滚动轴承内圈与轴的配合,采用基孔制;外圈和壳体的配合,采用基轴制。
- 》 经常拆卸和精度要求不高的特殊场合,可以采用非基准制的任意公差带配合。

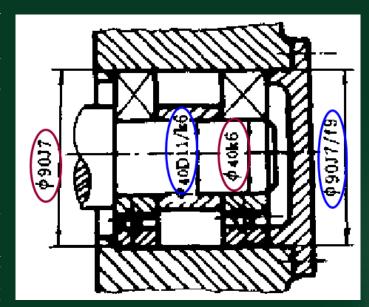


## 3、公差等级的选用



在线开放课程

基本原则:满足使用要求前提下,考虑工艺的可能性、加工成本和废品率,尽量选择较低的公差等级。

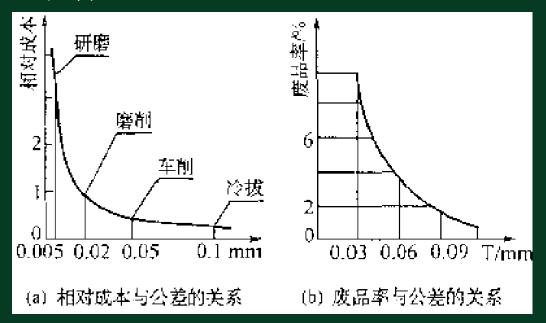

# 3、公差等级的选用

公差等级	应 用 范 围
IT01~IT1	高精度量块和其他精密尺寸标准块的公差
IT2~IT5	用于特别精密零件的配合
IT5~IT12	用于配合尺寸公差。IT5 的轴和 IT6 的孔用于高精度和重要的配合处
IT6	用于要求精密配合的情况
IT7~IT8	用于一般精度要求的配合
IT9~IT10	用于一般要求的配合或精度要求较高的键宽与键槽宽的配合
IT11~IT12	用于不重要的配合
IT12~IT18	用于未注尺寸公差的尺寸精度





# 3、公差等级的选用

加工方法								公	2	ż	等	级 (	IT)							
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
研磨	_	_	_	_	_	_	_													
珩磨						_	_	_	_											
圆磨							_	_	_	_										
平磨							_	_	_	_										
金刚石车							_	_	_											
金刚石镗							_	_	_											
拉削							_	_	_	_										
铰孔									_	_	_	_								
车									_	_	_	_	_							
镗									_	_	_	_	_							
铣										_	_	_	_							
刨、插												_	_							
钻												_	_	_	_					
液压、挤压												_	_							
冲压												_	_	_	_	_				
压铸													_	_	_	_				
粉末冶金 成型								_	_	_										
粉末冶金烧结									_	_	-	_								
砂型铸造																		-	_	_
银造																	_	ı		





- 相对运动时,选择间隙配合。如内燃机排气 阀与导管、滑动轴承内外圈、导轨与滑块。
- 无相对运动时-固定连接,不经常拆卸,而需要传递一定的扭矩或轴向力,选择过盈配合。如齿轮轴、蜗轮。
- 无相对运动,起定位作用或保证同轴度,而需要经常拆卸时。选择过渡配合。如滚动轴承与轴和外壳孔、齿圈与轮毂。

**多** 发系系统造火学 SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

- ▶ 基本方法: 计算法、试验法和类比法。
  - 计算法:根据相关理论或经验公式,计算出所需的间隙或过盈。计算结果是一个近似值,需要经过试验确定。
    - ▶滑动轴承的间隙配合。根据液体润滑理论 计算允许的最小间隙,从标准中选择合适 的配合种类;
    - ▶完全靠过盈传递扭矩的配合。根据弹塑性 形变理论,计算所必须的最小过盈,选择 合适的过盈配合,再按此验算最大过盈是 否会使零件损坏。



- 试验法:用于关键的重要配合,需进行大量试验,成本高。如机车车轴与车轮的配合。
- 类比法:参照类似经过生产实践验证的机械,分析零件工作条件及使用要求,以它们为样本来选择配合种类。



在线开放课程

- ▶20种公差等级和28种基本偏差代号;
- ▶公差带: 轴: 544种, 一般119, 常用59, 优先13;

孔: 543种, 一般105, 常用44, 优先13;

▶配合:近30万对;基孔制:常用59种,优先13种;

基轴制:常用47种,优先13种;

- ▶按照优先──常用── 一般的顺序选择:
- ▶ 特殊情况,用任意标准公差系列和基本偏差系列 组成配合,以满足要求。